



ŘEZ KROVEM I. - I.

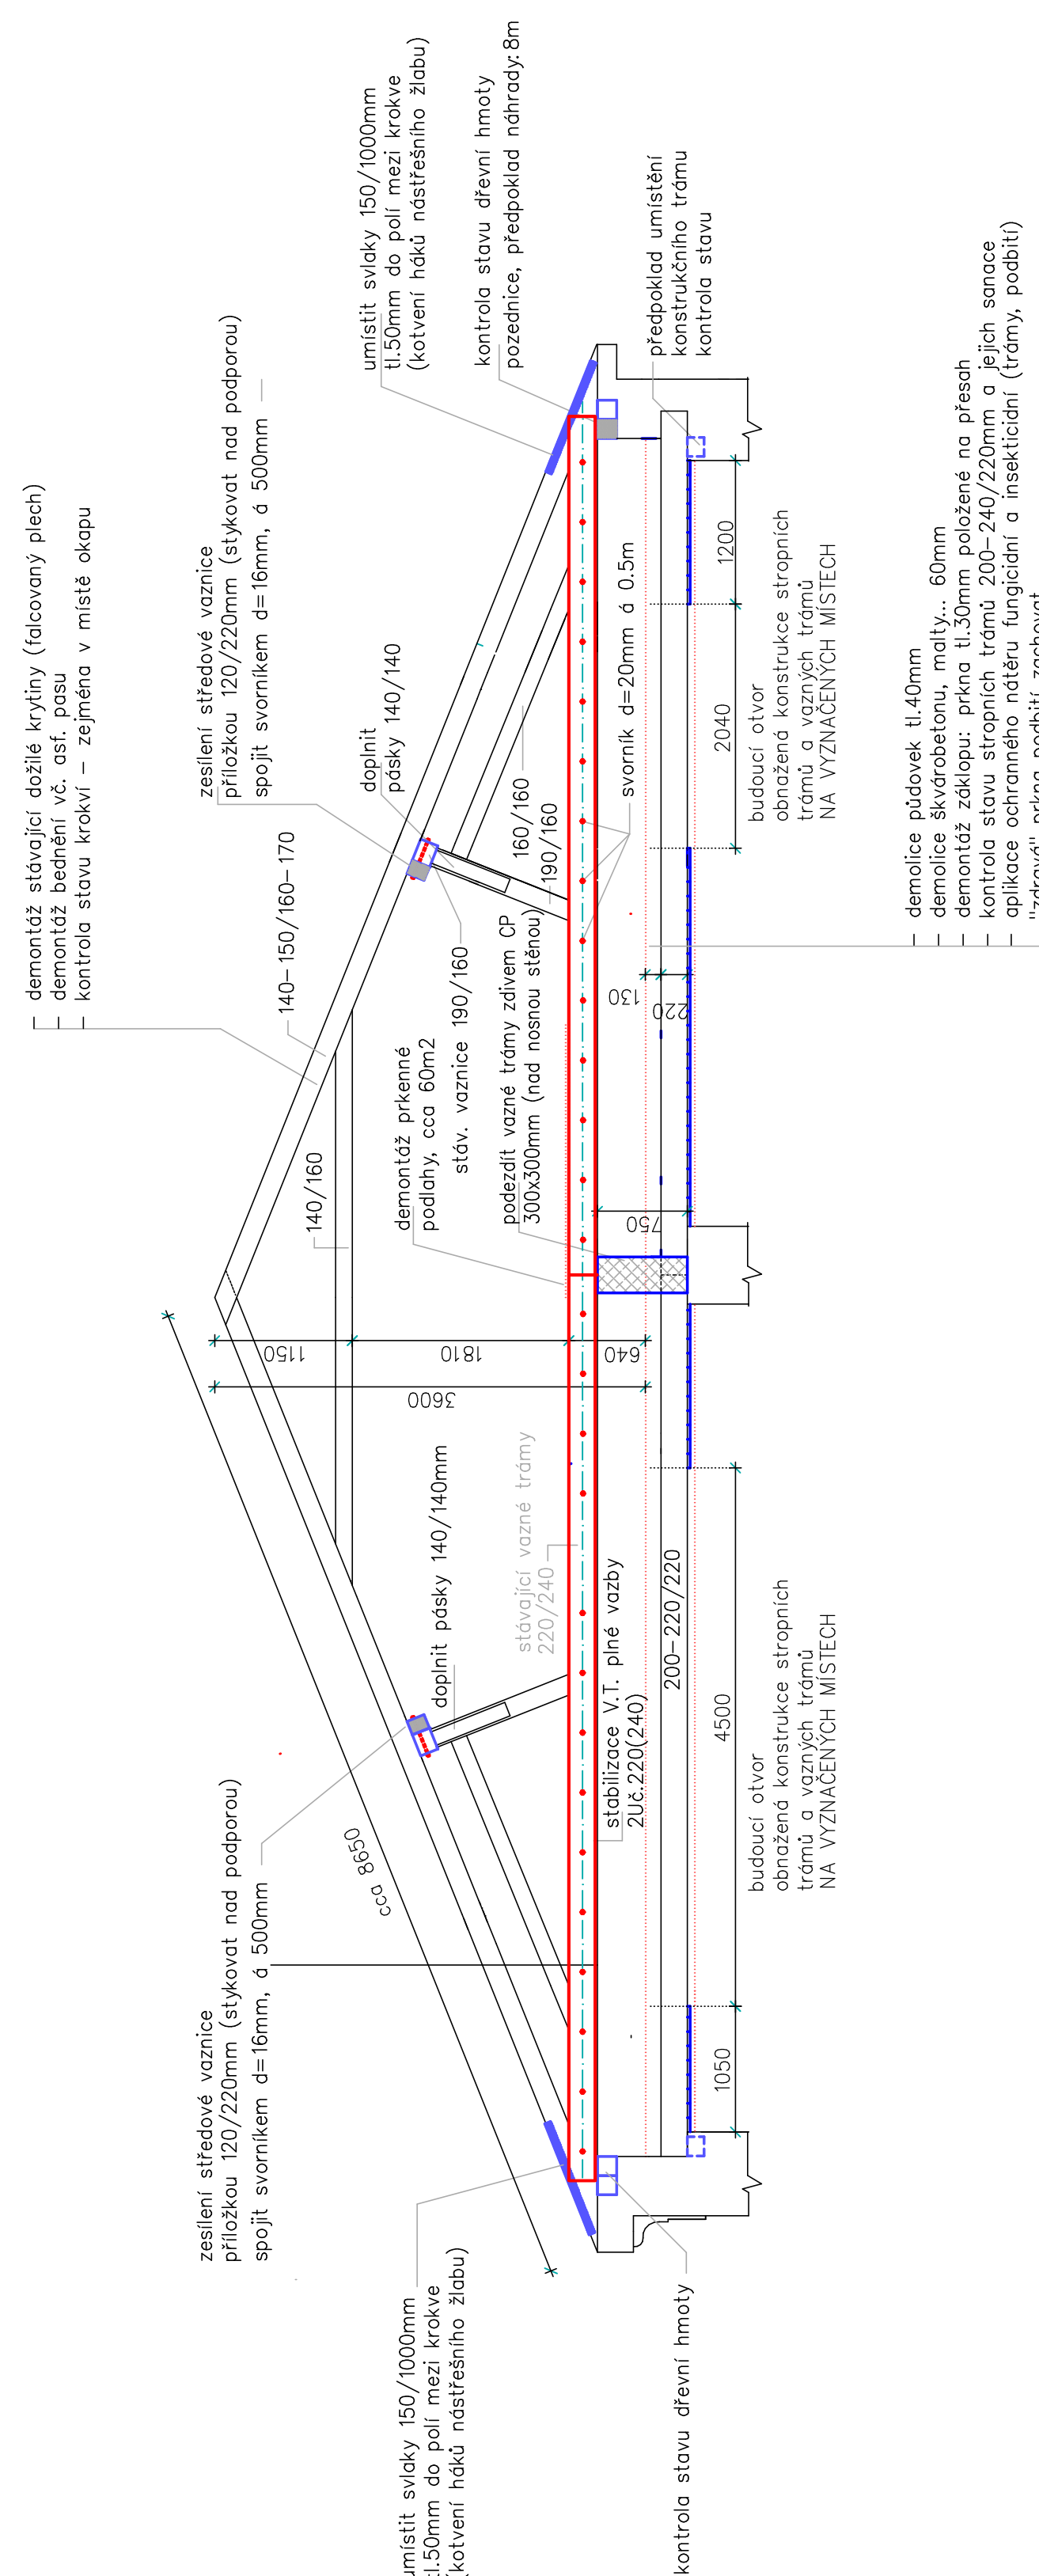

ŘEZ KROVEM II. - II.

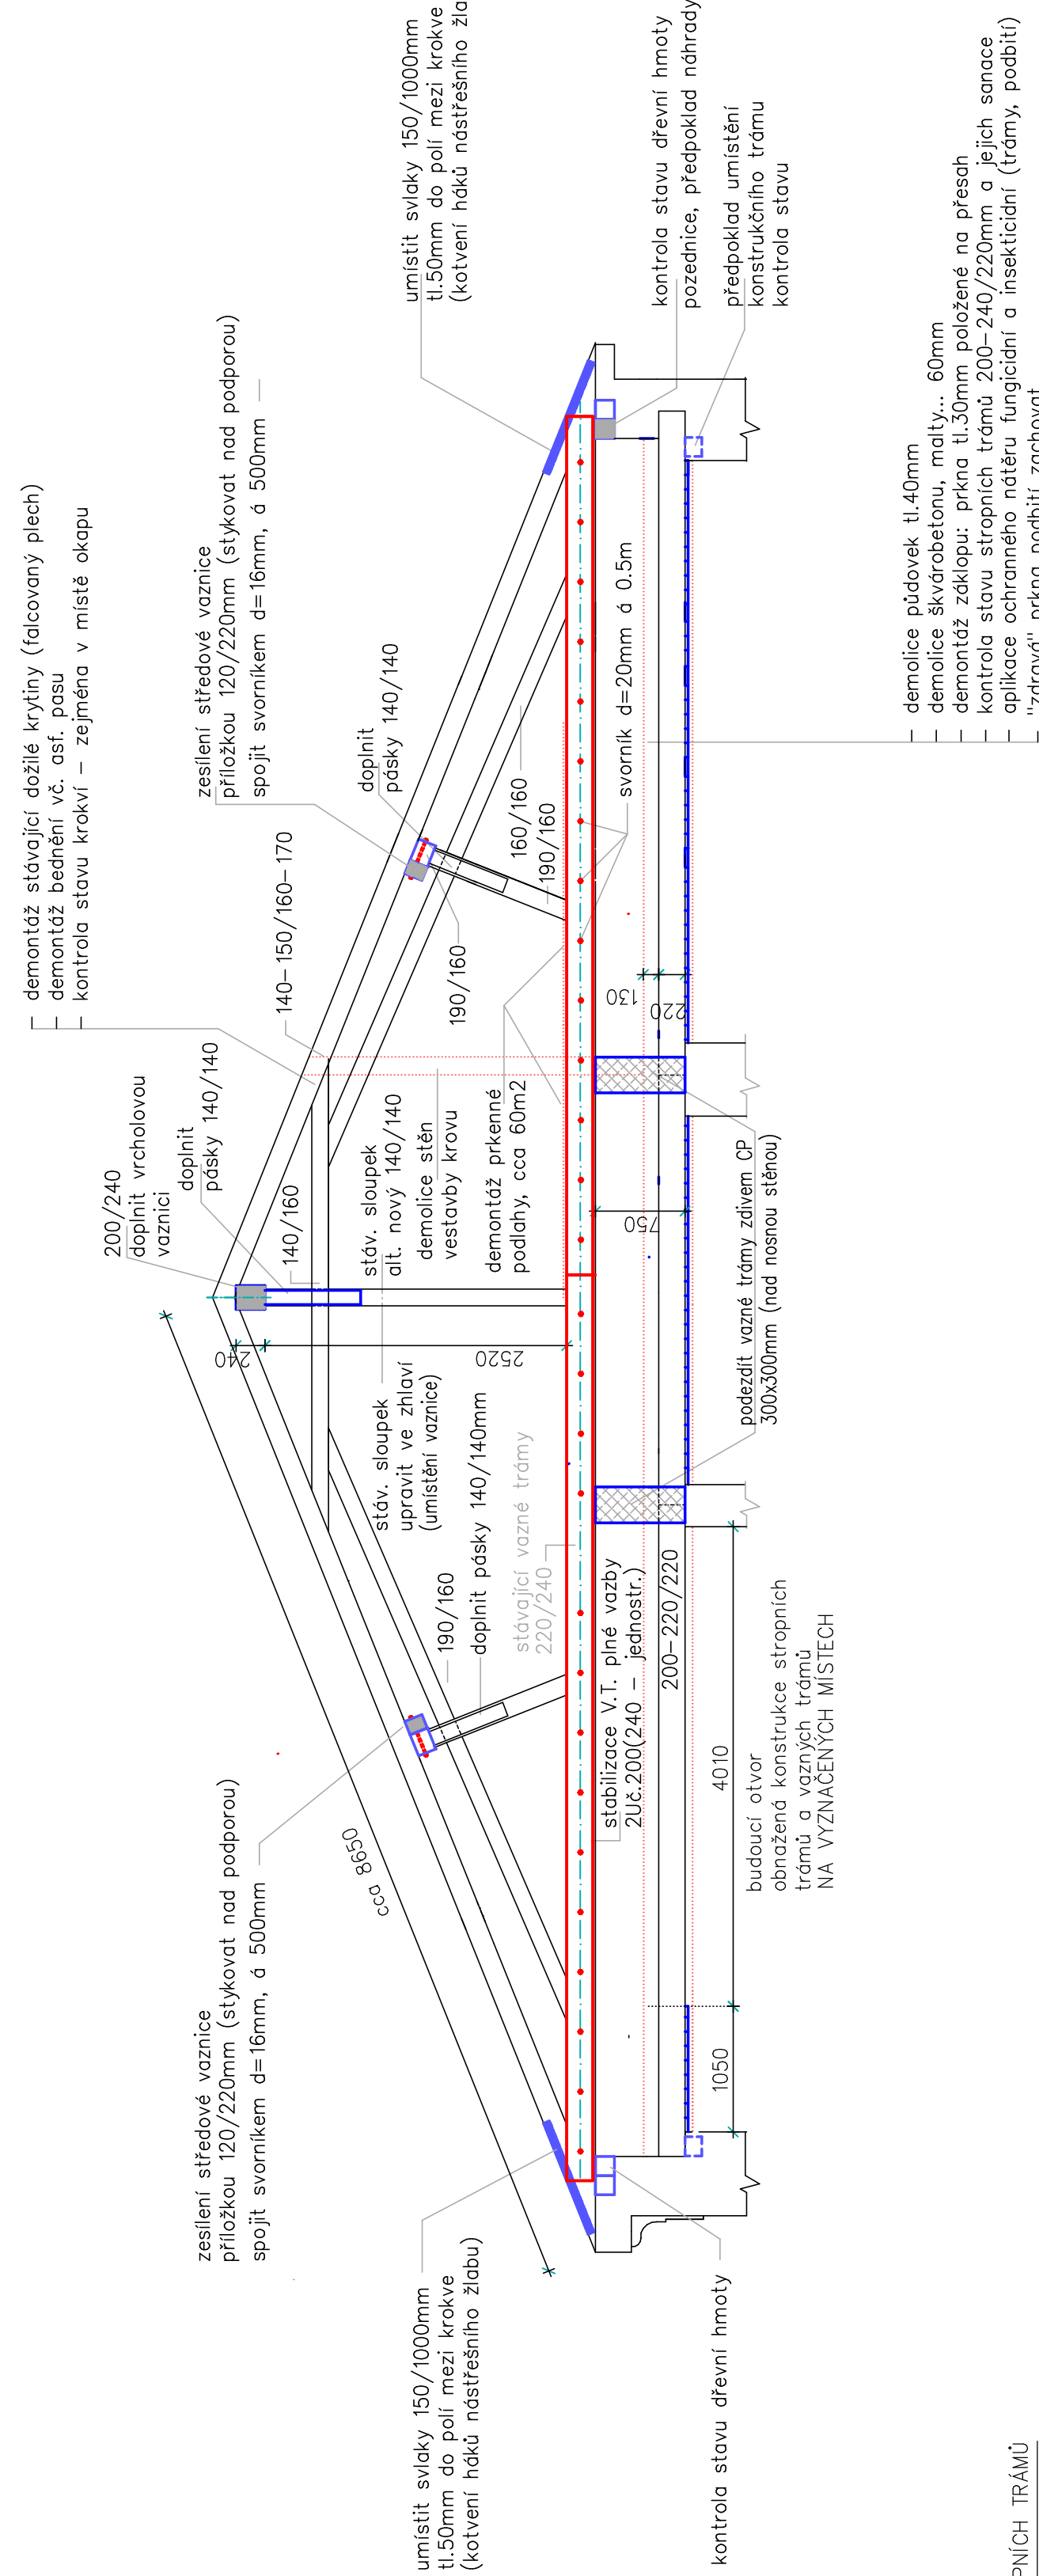

POZNÁMKY

1. PROSTOR KROVU BUDE VČIŠTĚN OD ZBYTKŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, DŘEVNÍ HMOTY, TRUSU apod., - předpoklad 30.
2. VŠECHNY KROVY KROVU (NOVÉ I STÁVAJÍCÍ) BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍMI ANSEKTIKIDNÍMI NÁTERY
3. VZHLÉDEM K POLOZE NĚKTERÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ KROVU NESMĚJÍ BYT UŽÍVANY KOMINY PRO ODTAH
SPALIN - pouze nově vyvolávaný komín
4. V CELÉ VAZEBĚ BUDOU DOPLNĚNY KE SLOUPKŮM KROVU PÁSKY 140/140 (OBOUSTRANNĚ)
5. STYKOVÁNÍ PŘÍLOŽKY ZESÍLENÍ VAZNICE BUDE NAD SLOUPKY
6. ZE VŠECH PRVKŮ KROVU BUDOU ODDSTŘANÝ NÁNOSY PTAČÍCH TRUSU, PO ODČISTĚNÍ DOUDE K UPŘESNĚNÍ MOŽNÝCH
7. SANACÍ

ÚPIS DOPLNĚNÉHO ŘEZIVA

- PISKY 140/140mm, d.0,5mm, kv 30
 KROKVE (konstrukci, tezo prech)
 100/150mm, d.0,5mm, kv 30
 POZEDNICE cca 160/140mm, d.cca 8mm
 ZESIENI VARNICE 120/220mm, d.ciekam 8th
 VRCHOLOVA VARNICE 200/240mm, d.ciekam 24,5m
 SLOUPEK 140/140mm, d.2,6mm, kv 2
 SVILAKY 150/1000mm, tl.50mm, kv 57
 VMENY 120/140mm, d.1,2mm,kv cca 40
 OSTATNI KONSTRUKCI 87700

OPIS OCELOVÝCH PROFILŮ

č.220, celková dĺžka: 120m
č.240, celková dĺžka: 45m
č.200, celková dĺžka: 70.6m

OSEKÁNÍ NAPADENÉ DŘEVNÍ HMOTY (max. do hl. 20mm)
ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ KŮRY
PŘI ZASTIŽENÍ VĚTŠÍHO STUPNĚ POŠKOZENÍ, BUDE PROVEDENO
NÁVRH SANACE DLE AKTUÁLNÍHO STAVU PORUCHY !!

BOURANÉ STĚNY, PŘÍČKY, NIKY

INVESTOR	M. BARTOŠOVIA	KONTROLNÝ	ING. JÁN CHALOUPEK
ZODP. PROJEKTANT	M. BARTOŠOVIA	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
AKCIE	INVESTOR: MESTO VEČELAR, ZÁM. Č. 65, 1. 543 519, VEČELAR	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
PROJEKT	AKCIE: Trhbiach, Kráľovská ul. č. 272	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
PROJEKT	REKONŠTRUKCIA OBJEKTU, VESPAHÁČNY	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
PROJEKT	ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU.	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
PROJEKT	PROJEKT PROVEDENÍ STAVBY	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
OBŠAR	KROV - statické zajištění	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
OBŠAR	1 : 50	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA
OBŠAR	D.12.6.2.	INŽ. CHALOUPEK	UŠETROVACIA

